



ШТАТИВ ДЛ Я ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК
ТИП ШМ-П
МОДЕЛЬ ШМ-П/3

SUPPORT FOR MEASURING HEADS
TYPE ШМ-П
MODEL ШМ-П/3
No. 1126

П А С П О Р Т
CERTIFICATE

1991

1. НАЗНАЧЕНИЕ ШТАТИВА

1.1. Штатив типа ШМ-П предназначен для крепления измерительных головок с ценой деления 0,01 мм.

Применяется во всех отраслях машиностроения.

Обозначение штатива с магнитным основанием типа ШМ-П с низкой колонкой и диаметром отверстия под измерительную головку 8 мм при заказе:

Штатив ШМ-ПН-8 ГОСТ 10197-70

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и характеристики штативов должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование	Модели штативов	
	ШМ-ПН	ШМ-ПВ
1. Высота колонки, мм, не менее	250	630
2. Наибольший вылет измерительной головки, мм, не менее	200	500
3. Усилие отрыва, Н, не менее	300	1000
4. Диаметр отверстия под измерительную головку, мм	8	8

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть $(20 \pm 15)^\circ\text{C}$.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25°C .

3.3. Содержание агрессивных газов в окружающей среде не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект поставки входят:

- 1) штатив;
- 2) индикатор;
- 3) футляр;
- 4) паспорт на штатив;
- 5) паспорт на индикатор.

5. ПОДГОТОВКА ШТАТИВА К РАБОТЕ

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штатив.

5.2. Проверить комплектность поставки.

5.3. Удалить смазку с наружных поверхностей штатива мягкой тканью, смоченной в бензине, и протереть сухой тканью.

5.4. Установить выключатель в положение "ВЫКЛ."

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Поставить штатив на тщательно протертую от грязи, масла и эмульсии металлическую (стальную или чугунную) поверхность.

6.2. Установить выключатель постоянного магнита штатива ШМ-ПН или выключатели трех магнитов штатива ШМ-ПВ в положение "ВЫКЛ."

6.3. Измеряемое изделие протереть мягкой тканью, так как малейшее присутствие воды, масла и т.п. приведет к неправильному измерению.

6.4. Для выключения штативов передвинуть выключатели постоянных магнитов в положение "ВЫКЛ."

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Не подвергать штатив встряхиваниям и ударам.

7.2. Запрещается разбирать штатив во избежание потери им магнитных свойств.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. После окончания работы протереть смоченной в бензине тканью, затем сухой

тканью поверхности штатива и смазать противокоррозионной смазкой.

8.2. Хранить штатив в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1. Штатив соответствует ГОСТ IOI97-70 и признан годным для эксплуатации.

Срок защиты без переконсервации 2 года.

Дата выпуска и консервации " 29.03. 1987 г.

Подпись ответственного за приемку Тракин

М.П.

2

022107!

9 5 1

1. DESTINATION OF THE SUPPORT

1.1. The support type ШМ-П is designed for fastening measuring heads with scale reading 0,01 mm.

It is applied in all branches of machine-building.

When ordering the example of conditional designation of the support with magnetic base type ШМ-П with low column and hole diameter for measuring head 8 mm is:

Support ШМ-ПН-8 ГОСТ 10197-70.

2. TECHNICAL DATA

2.1. Main parameters and characteristics of support are to be in accordance with the table.

Name	Models of support	
	ШМ-ПН	ШМ-ПВ
1. The height of column, mm, no less	250	630
2. Maximum overhang of measuring head, mm, no less	200	500
3. Force of tearing off, H, no less	300	1000
4. Diameter of the hole for measuring head, mm	8	8

3. MAINTENANCE CONDITIONS

3.1. The temperature of surroundings in the process of measurements must be $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$.

3.2. Relative moisture of surrounding air is 80% by temperature $+25^{\circ}\text{C}$.

3.3. The air in the room must not include any aggressive gas.

4. DELIVERY SET

4.1. Delivery set includes:

- 1) support;
- 2) indicator;
- 3) case;
- 4) certificate for the support;
- 5) certificate for the indicator.

5. PREPARATION OF THE SUPPORT FOR ACTION

5.1. Examine given certificate for the support before making job.

5.2. Check up delivery set.

5.3. Remove the lubricant from the outward surfaces of the support with soft cloth wetted in gasoline and wipe them with dry cloth.

5.4. Set the switch in the position of switching off.

6. ORDER OF WORK

6.1. Set support on metal(steel or cast iron) surface thoroughly cleaned from dirt, oil and emulsion.

6.2. Set the switch of permanent magnet of support MM-IT or switches of three magnets of support MM-ITB in the position of switching-on.

6.3. Clean measured article with soft cloth as the least quantities of water, oil, etc. may cause wrong measurements.

6.4. In order to switch off supports move switches of permanent magnets in the position of switching-off.

7. MAINTENANCE SERVICE

7.1. Don't subject support to shakes and blows.

7.2. It is forbidden to dismantle the support in order to avoid loss of its magnetic properties.

8. STORAGE CONDITIONS

8.1. After finishing job rub the support surfaces with cloth wetted in gasoline and then with dry one and cover them with anticorrosion lubricant.

8.2. Keep the support in its case in dry heated room at the temperature from +5 to +40°C and relative moisture content no more than 80% by temperature 25°C.

The air in the room must not include any additional aggressive gas.

9. ACCEPTANCE CERTIFICATE

9.1. Support meets the requirements of GOCT 10197-70 and found fit for service.

Period of defence without reconsevation is 2 years.

Date of production and conservation "___" 29.03 19891

Signature of person responsible for acceptance Тарих

2 Seal

022107

9 5 1

Паспорт на штативы для
измерительных головок
на английском языке.

24/Банка 05

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ
(ВНИИизмерения)

314

РАБОЧИЙ 3

20 АПР. 1989

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СТОЙКИ И ШТАТИВЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ

МИ 1673—87

Цена 5 коп.

Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1988

Гро. пенский ЦСМ
Наз. 32

РАЗРАБОТАНЫ Всесоюзным научно-исследовательским и конструкторским институтом средств измерения в машиностроении (ВНИИизмерения)

ИСПОЛНИТЕЛИ

Смогоржевский А. М., Анфимова Н. Г.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ ВНИИизмерения

УТВЕРЖДЕНЫ ВНИИизмерения 23 марта 1987 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ГСИ. СТОЙКИ И ШТАТИВЫ
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ

МИ
1673—87

ОКСТУ 0008

Взамен
ГОСТ 8.167—75

Настоящие методические указания распространяются на стойки и штативы для измерительных головок по ГОСТ 10197—70 и устанавливают методику их первичного и периодического контроля.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

1.1. При проведении контроля должны быть выполнены операции и применены средства контроля с характеристиками, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пунктов МИ	Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства контроля	Обязательность проведения операции при		
			выпуске из производства	выпуске после монтажа	эксплуатации и хранении
Внешний осмотр	4.1	—	Да	Да	Да
Опробование	4.2	—	Да	Да	Да
Проверка взаимодействия элементов	4.2.1	Меры длины плоскопараллельные 5-го разряда по ГОСТ 8.166—75; измерительная головка (приложение 1)	Да	Да	Да
Проверка надежности закрепления измерительной головки	4.2.2	Измерительная головка (приложение 1); меры массы по ГОСТ 7328—82	Да	Да	Да
Проверка прогиба стоек и штативов в месте крепления измерительной головки под действием нагрузки	4.3	Меры длины плоскопараллельные 5-го разряда по ГОСТ 8.166—75 (приложение 2); меры массы по ГОСТ 7328—82; головка измерительная (приложение 1) плита поверочная 2-го класса по ГОСТ 10905—86	Да	Да	Да

© Издательство стандартов, 1988

Наименование операции	Номер пунктов МИ	Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства контроля	Обязательность проведения операции при		
			выпуске из производства	выпуске после ремонта	эксплуатации и хранении
Проверка изменения показаний измерительной головки под действием нагрузки на закрепленный стол стоек типов С-I и С-II	4.4	Измерительная головка (приложение 1); меры массы по ГОСТ 7328—82; меры длины плоскопараллельные 5-го разряда по ГОСТ 8.166—75 (приложение 2)	Да	Да	Нет
Проверка усилия отрыва штативов с магнитным основанием	4.5	Меры массы по ГОСТ 7328—82; специальное приспособление (приложение 3)	Да	Да	Нет
Определение шероховатости рабочих поверхностей стоек и штативов типов Ш-I; Ш-II; Ш-III; ШМ-I; ШМ-II; ШМ-III	4.6	Образцы шероховатости поверхности (рабочие) по ГОСТ 9378—75 или образцовые аттестованные детали	Да	Нет	Нет
Проверка положения выступающей сферической вставки (среднего ребра) стола стойки	4.7	Специальное приспособление (приложение 4); измерительная головка (приложение 1)	Да	Да	Нет
Определение точностных характеристик	4.8				
Определение изменения показаний измерительной головки при стопорении устройства для тонкой установки на размер	4.8.1	Меры длины плоскопараллельные 5-го разряда по ГОСТ 8.166—75; измерительная головка (приложение 1)	Да	Да	Да
Определение наименьшего перемещения и общего хода устройства для тонкой установки на размер	4.8.2	Меры длины плоскопараллельные 5-го разряда по ГОСТ 8.166—75; измерительная головка (приложение 1); плита поверочная 2-го класса по ГОСТ 10905—86	Да	Нет	Нет
Определение отклонений от плоскостности рабочей поверхности стола стоек	4.8.3	Плоские стеклянные пластины 1 и 2-го класса по ГОСТ 2923—75 $d=120; 100; 60$ мм; специальная плоская стеклянная пластина (приложение 5); лекальная линейка типа ЛД-1-200 и ЛД-1-320 по ГОСТ 8026—75	Да	Да	Да

Наименование операции	Номер пунктов МИ	Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства контроля	Обязательность проведения операции при		
			выпуске из производства	выпуске после монтажа	эксплуатации и хранении
Определение отклонения от прямолинейности образующих колонки стоек типа С-I и С-II	4.8.4	Меры длины плоскопараллельные 3-го класса точности по ГОСТ 9038—83; лекальная линейка типа ЛД-1-320 по ГОСТ 8026—75	Да	Да	Нет
Определение отклонений от перпендикулярности отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола стоек	4.8.5	Угольник типа УШ2-100 по ГОСТ 3749—77; специальный калибр (приложение 6); набор щупов 1 и 2 по ГОСТ 882—75	Да	Да	Нет
Определение отклонений от перпендикулярности боковых базовых поверхностей основания штативов типов Ш-I; Ш-II; Ш-III к опорной поверхности	4.8.6	Угольник типа УШ2-100 по ГОСТ 3749—77; набор щупов по ГОСТ 882—75; плита поверочная 2-го класса по ГОСТ 10905—86	Да	Да	Нет
Определение отклонения от плоскостности рабочих поверхностей основания штативов типов Ш-I; Ш-II; Ш-III	4.8.7	Меры длины плоскопараллельные 2-го класса по ГОСТ 9038—83; линейка лекальная типа ЛД-1-200 и ЛД-1-320 по ГОСТ 8026—75; стеклянная плоская пластина ПИ60; ПИ100; ПИ120 1-го и 2-го класса по ГОСТ 2923—75	Да	Да	Да
Определение отклонения от параллельности рабочей поверхности круглого гладкого стола стоек типа С-I и С-II и измерительной поверхности плоского наконечника	4.8.8	Плоская стеклянная пластина ПИ60 1-го и 2-го классов по ГОСТ 2923—75	Да*	Да*	Да*

* Проверяется, если поставляется с круглым гладким столом.

Примечания:

1. При выполнении операций, указанных в пп. 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.4; 4.7; 4.8.1; 4.8.2 табл. 1, необходимо использовать измерительную головку с наименьшей ценой деления из всех предназначенных для проверяемой стойки или штатива по ГОСТ 10197—70.

2. Допускается применение средств контроля, не указанных в табл. 1, но прошедших метрологическую аттестацию в органах Государственной метрологической службы и удовлетворяющих по точности требованиям настоящей методики.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При подготовке к проведению контроля должны быть соблюдены требования пожарной безопасности при работе с легко воспламеняющимися жидкостями, используемыми для промыва поверхностей от антикоррозийной смазки.

2.2. При проведении контроля должны быть соблюдены следующие требования безопасности: безопасность производственного оборудования — по ГОСТ 12.2.003—74; пожарная безопасность — по ГОСТ 12.1.004—85.

3. УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКА К НЕМУ

3.1. Температура помещения, в котором производится контроль стоек и штативов, должна быть равна $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$.

3.2. При проведении контроля стойки и штативы должны быть промыты бензином по ГОСТ 1012—72 или бензином-растворителем по ГОСТ 443—76, или моющими растворами с пассиваторами; протерты чистой мягкой тряпкой и выдержаны на рабочем месте не менее 4 ч.

4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

4.1. Внешний осмотр

4.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие стоек и штативов требованиям ГОСТ 10170—70.

На рабочих измерительных поверхностях не должно быть забоин, трещин, царапин, следов коррозии и других дефектов, влияющих на работу. У стоек и штативов, находящихся в эксплуатации, допускаются сглаженные забоины, царапины и другие дефекты, не мешающие измерениям и не нарушающие взаимодействия элементов.

4.2. Опробование

4.2.1. Перемещение деталей и узлов стоек и штативов должно соответствовать требованиям ГОСТ 10197—70.

Перемещение указателя шкалы измерительной головки при вращении микрометрического винта стойки или штатива должно быть плавным, наконечник измерительной головки должен контактировать с концевой мерой размером от 1 до 5 мм 5-го разряда, установленной на столе стойки.

4.2.2. Надежность закрепления измерительной головки при освобожденном зажиме стойки типа С-1 в эксплуатации проверяют без применения дополнительной нагрузки. Кронштейн не должен опускаться под действием собственной массы.

При выпуске из производства и после ремонта кронштейн при освобожденном зажиме не должен опускаться под действием собственной массы и дополнительного усилия 15 Н.

4.3. Прогиб стойки проверяют при наибольшем подъеме кронштейна, а прогиб штатива — при наибольшем подъеме и вылете стержня.

Измерительный наконечник устанавливают на концевую меру 5-го разряда так, чтобы указатель измерительной головки был на середине шкалы. Затем подвешивают или устанавливают соответствующий груз в месте крепления измерительной головки и определяют изменение его показания.

Номинальный размер используемых концевых мер и нагрузка приведены в приложении 2.

4.4. Изменение показаний измерительной головки определяют при действии усилия 30 Н на закрепленный измерительный стол и должно соответствовать требованиям ГОСТ 10197—70. Измерительный наконечник устанавливают, как указано в п. 4.3.

После прекращения действия нагрузки указатель стрелки измерительной головки должен возвратиться в исходное положение.

4.5. Усилие отрыва штативов с магнитным основанием от поверхности с шероховатостью $Ra=0,63—1,25$ мкм по ГОСТ 2789—73 проверяют специальным приспособлением (приложение 3).

Коромысло, которым заканчивается рычаг приспособления, вводят в паз подставки этого приспособления так, чтобы опорная призма рычага легла на дно паза у края подставки. При этом поверхность коромысла должна выступать над верхней поверхностью подставки на столько, чтобы при установке штатива на подставку коромысло слегка касалось верхней части выемки в основании штатива. Регулируют это путем подкладывания прокладок на дно паза под опорную призму рычага. У поставленного на подставку штатива опорную поверхность устанавливают параллельно пазу подставки и выключают магнитное устройство.

На шпильку рычага надевают груз. При этом штатив не должен отрываться от подставки под действием груза.

Допускаемые значения усилия отрыва для каждого типа штативов с магнитным основанием должны соответствовать требованиям ГОСТ 10197—70. Соотношения плеч рычага приспособления и массы грузов приведены в табл. 2.


Таблица 2

Тип штатива	Соотношение плеч рычага приспособления, мм	Масса используемых специальных грузов, кг
ШМ-I; ШМ-III	1 : 14,4	1,623
ШМ-III		0,560
ШМ-IIВ		6,584

4.6. Шероховатость рабочих поверхностей стоек и штативов определяют сличением с образцами шероховатости поверхности или образцовыми деталями. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ 10197—70.

4.7. Положение выступающей сферической вставки (среднего ребра) стола стойки определяют как разность отсчетов при уста-

новках 1 и 2 специальной концевой меры (приложение 4) на столе прибора (см. чертеж).

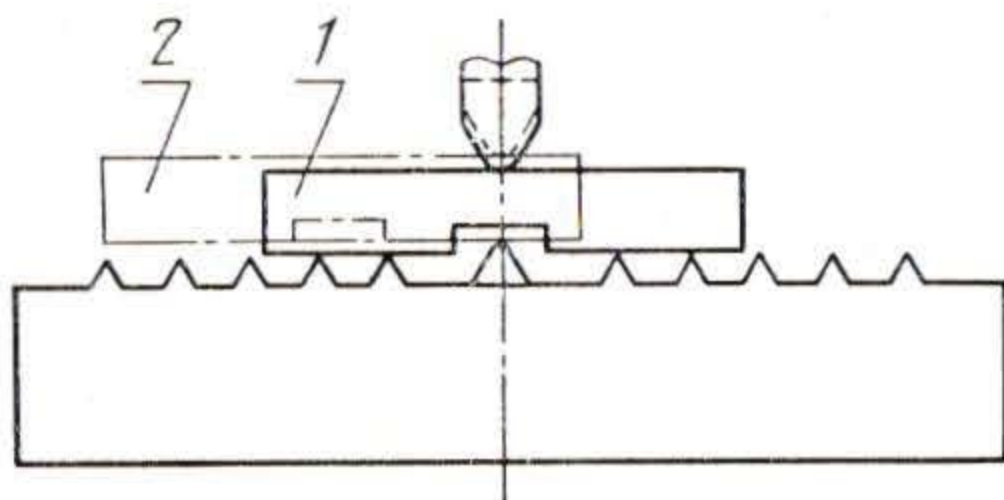

Положение выступающей сферической вставки (среднего ребра) стола должно соответствовать ГОСТ 10197—70.

4.8. Определение точностных характеристик

4.8.1. Изменение показаний измерительной головки при стопорении устройства для тонкой установки на размер и стоек определяют с помощью измерительной головки при установке на нулевой отсчет по концевой мере размером от 5 до 10 мм 5-го разряда не менее трех раз. Каждое из этих показаний должно соответствовать требованиям ГОСТ 10197—70.

4.8.2. Наименьшее перемещение устройства для тонкой установки на размер определяют от пяти до 10 раз при самых малых поворотах микровинта.

Наконечник измерительной головки устанавливают на концевую меру размером от 5 до 10 мм 5-го разряда.

Значение наименьшего перемещения устройства для тонкой установки на размер должно соответствовать требованиям ГОСТ 10197—70.

Общий ход устройства для тонкой установки на размер определяют разностью показаний при установке микровинта в крайние верхнее и нижнее положения.

Измерительный наконечник устанавливают на концевую меру, расположенную на поверхности плиты (для штативов) или на поверхности измерительного стола (для стоек) так, чтобы измерительная головка была в нулевом положении при натяге.

Значения общего хода устройства для тонкой установки на размер должны соответствовать требованиям ГОСТ 10197—70.

Если диапазон измерения головки не позволяет измерить общий ход устройства для тонкой установки на размер, применяют концевую меру соответствующего номинального размера.

4.8.3. Отклонения от плоскостности столов стоек должны соответствовать требованиям ГОСТ 10197—70.

Отклонения от плоскостности столов стоек определяют стеклянными пластинами (см. приложение 5).

Стеклянную пластину накладывают на рабочую поверхность стола и притирают к этой поверхности до появления интерференционной картины.

В зависимости от допуска плоскостности столов должна наблюдаться интерференционная картина (см. табл. 3.).

Таблица 3

Типы стоек	Допуск плоскостности стола, мкм	Картина, наблюдаемая при наложении и притирании стеклянной пластины
С-I	0,06	Интерференционные полосы и оттенки не допускаются
	0,2	Допускаются только оттенки в виде светлых пятен
	0,6	Допускается не более двух интерференционных полос. При нажатии на середину пластины полосы должны расходиться
С-II; С-III	1	Допускается не более трех интерференционных полос. При нажатии на середину пластины полосы должны расходиться

У столов стоек типа С-IV отклонение от плоскостности определяется лекальной линейкой типа ЛД-1-200.

Просвет определяют при четырех положениях лекальной линейки на поверхности стола: по диагоналям и по двум пересекающимся в центре стола прямым, параллельным ребрам стола. Наблюдаемый просвет сравнивают с образцом просвета, отклонение от плоскостности не должно превышать 0,004 мм.

4.8.4. Отклонение от прямолинейности образующих колонки стоек типа С-I и С-II определяют лекальной линейкой типа ЛД-1-320.

При контроле используют четыре концевых меры 3-го класса, две из которых имеют одинаковый номинальный размер, третья — больше, а четвертая меньше каждой из первых двух на 0,01 мм. При контроле стойку устанавливают так, чтобы образующая колонки находилась в горизонтальном положении. На концах стойки располагают меры одинакового номинального размера, на которые накладывают лекальную линейку. В образовавшийся зазор между направляющей и рабочей поверхностью лекальной линейки должна входить только концевая мера длины меньшего размера и не должна входить концевая мера большего размера.

Значения отклонения от прямолинейности стойки должны соответствовать требованиям ГОСТ 10197—70.

4.8.5. Отклонение от перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола стоек определяют щупом по просвету между угольником типа УШ и валиком (см. приложение 6) на длине 100 мм.

Отклонение от перпендикулярности на длине 100 мм не должно превышать значений, указанных ниже.

Для стоек типа С-I и С-II допуск перпендикулярности 0,16 мм, для стоек типа С-III — 0,40 мм, для стоек типа С-IV — 0,24 мм.

4.8.6. Отклонение от перпендикулярности боковых базовых поверхностей основания штативов к опорной поверхности контролируют на поверочной плите угольником типа УШ. Щуп размером 0,1 мм не должен входить в просвет между соприкасающимися поверхностями на всей высоте боковых базовых поверхностей основания.

4.8.7. Отклонение от плоскостности рабочих (опорных и боковых базовых) поверхностей основания штативов определяют лекальной линейкой типа ЛД-1-320 и «образцом просвета».

Отклонение от плоскостности должно соответствовать требованиям ГОСТ 10197—70.

4.8.8. Устройство для установки рабочей поверхности круглого гладкого стола стоек С-I и С-II параллельно измерительной поверхности плоского наконечника контролируют плоской стеклянной пластиной, которую притирают к плоскости стола и прижимают плоским наконечником головки. Изменение интерференционной картины под наконечником не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 10197—70.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

5.1. Положительные результаты первичного контроля стоек и штативов предприятие-изготовитель оформляет записью в паспорте.

5.2. Положительные результаты государственного периодического контроля стоек и штативов оформляют выдачей свидетельства о государственном контроле по форме, установленной Госстандартом СССР.

5.3. Положительные результаты ведомственного периодического контроля стоек и штативов оформляют в порядке, установленном ведомственной метрологической службой.

5.4. Стойки и штативы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к выпуску и применению не допускаются. Свидетельство о контроле аннулируют.


**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ
КОНТРОЛЕ СТОЕК И ШТАТИВОВ:**

С-I — по ГОСТ 6933—81; ГОСТ 10593—74
 С-II — по ГОСТ 6933—81; ГОСТ 10593—74
 С-III — по ГОСТ 9696—82; ГОСТ 14711—69; ГОСТ 14712—79; ГОСТ
 18833—73
 С-IV — по ГОСТ 577—68; ГОСТ 5584—75
 Ш-I, ШМ-I — по ГОСТ 9696—82; ГОСТ 14711—69; ГОСТ 14712—79;
 ГОСТ 18833—73
 Ш-II, ШМ-II — по ГОСТ 577—68; ГОСТ 5584—75
 Ш-III, ШМ-III — по ГОСТ 577—68; ГОСТ 5584—75

**КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ УСИЛИЯ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОГИБА СТОЕК И ШТАТИВОВ**

Типы стоек и штативов	Номинальный размер концевой меры длины, мм	Усилие, Н
С-I; С-II С-III С-IV	150 100 250	2
Ш-I; ШМ-I Ш-IIH; ШМ-IIH Ш-IIВ; ШМ-IIВ Ш-III; ШМ-III	175 200 570 180	1


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЯ ОТРЫВА ШТАТИВОВ С МАГНИТНЫМ ОСНОВАНИЕМ

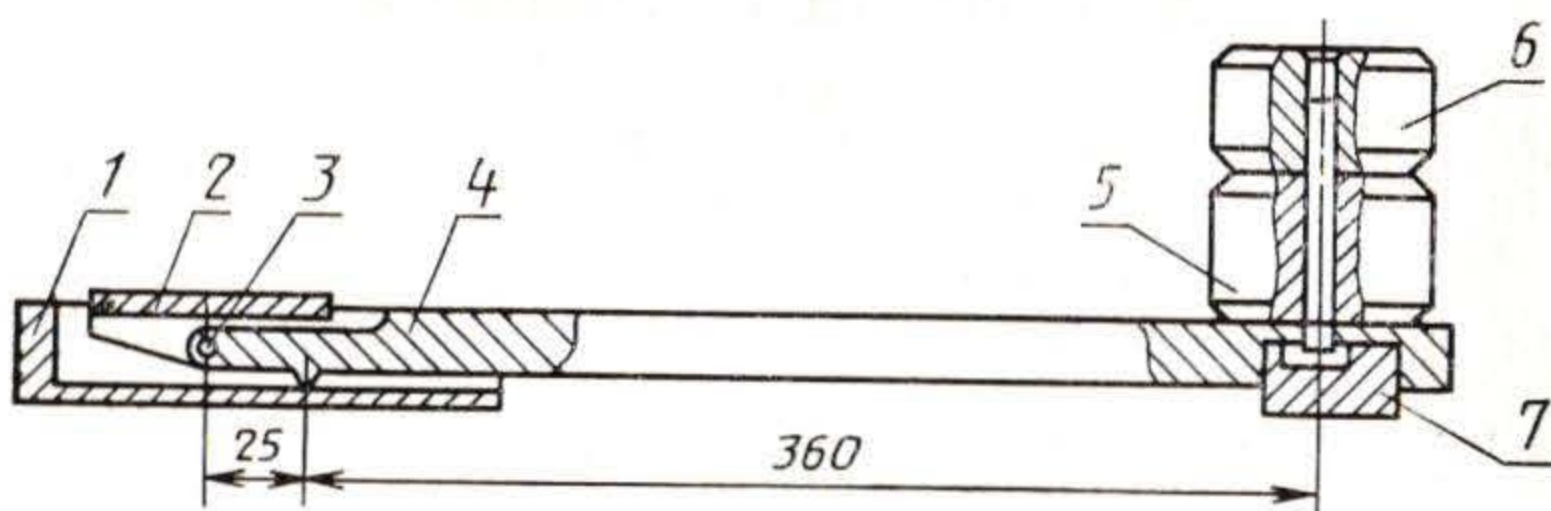

1 — подставка; 2 — коромысло; 3 — ось; 4 — рычаг; 5, 6 — грузы; 7 — амортизатор


1. Масса грузов взята с учетом массы рычага коромысла, равной 1,020 кг.
2. Вместо специальной подставки в приспособлении можно использовать поверочную плиту 1-го или 2-го класса по ГОСТ 10905—75 с пазом, поверхность которой имеет шероховатость $Ra \leq 1,25$ мкм по ГОСТ 2789—73. Рычаг с коромыслом изготавливается с учетом ширины и глубины паза плиты.
3. Соотношение плеч рычага приспособления и массы грузов приведены в табл. 2.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ МЕРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗВЫШЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ВСТАВКИ (СРЕДНЕГО РЕБРА) НАД СТОЛОМ

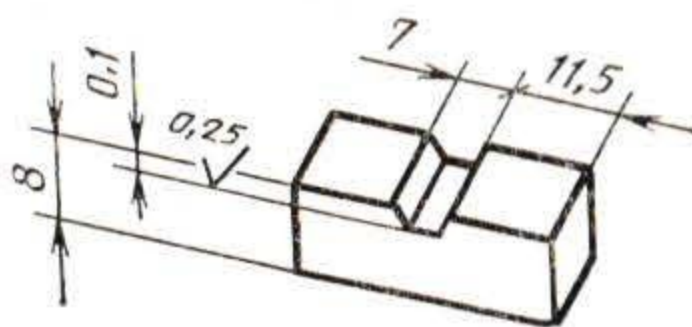


- Паз должен быть по середине рабочей поверхности меры.
Остальные технические требования по ГОСТ 9038—83 для мер 7—8 мм 0 класса. Предельные отклонения средней длины не лимитируются.
Шероховатость поверхности паза должна быть $Ra \leq 0,25$ мкм.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ СТЕКЛЯННАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛОСКОСТНОСТИ
РЕБРИСТЫХ СТОЛОВ С ВЫСТУПАЮЩИМ СРЕДНИМ РЕБРОМ
СО СФЕРИЧЕСКОЙ ВСТАВКОЙ

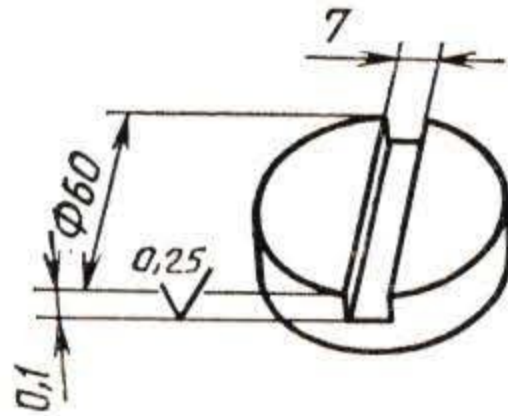

Паз должен быть на середине рабочей поверхности пластины.
Остальные требования по ГОСТ 2923—75 для пластин 1-го класса.

ВАЛИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ОСИ ОТВЕРСТИЯ ПОД
ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ГОЛОВКУ К ПОВЕРХНОСТИ
СТОЛА СТОЙКИ

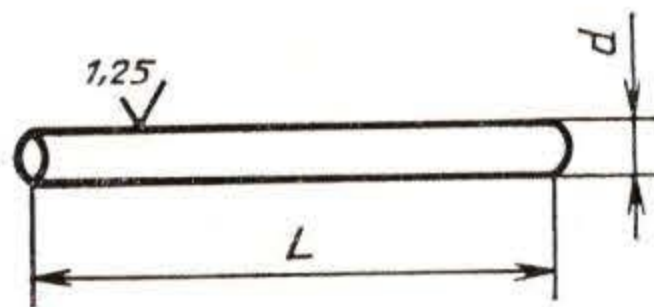

Тип стойки	Диаметр валика d , мм	Длина валика L , мм	Отклонение от прямолинейности образующих валика, мм
С-I; С-II	28h7	200	0,010
С-III; С-IV	8h7	150	0,015

Цена 5 коп.

Гродненский ЦСМС
Проверен
Подпись *Вейсс*
- 3 МАР 2003

Гродненский ЦСМС
Проверен 28 ИЮН 2011
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен 10 ИЮЛ 2012
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен
Подпись *Вейсс*
22 СЕН 2004

Гродненский ЦСМС
Проверен - АВГ 2013
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен
Подпись
- 6 ИЮЛ 2005

Гродненский ЦСМС
Проверен 14 АВГ 2014
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен
Подпись
14 АВГ 2007

Гродненский ЦСМС
Проверен 4 - МАЙ 2015
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен *Вейсс*
Подпись 30. 0 5. 2025

Гродненский ЦСМС
Проверен ИЮЛ 2008
Подпись

Гродненский ЦСМС
Проверен 29 АВГ 2016
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен 2 АПР 2024
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен
Подпись 8 ИЮН 2009

Гродненский ЦСМС
Проверен 8 ИЮН 2017
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен 14 ИЮН 2023
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен 29 ИЮН 2010
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен 3 СЕН 2018
Подпись *Вейсс*
Гродненский ЦСМС
Проверен
Подпись 30 ИЮН 2022

Гродненский ЦСМС
Проверен 18 СЕН 2019
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен 16 АПР 2020
Подпись *Вейсс*

Гродненский ЦСМС
Проверен
Подпись 15 ИЮН 2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ГСИ. Стойки и штативы для измерительных головок.
Методика контроля

МИ 1673—87

Редактор *Н. А. Еськова*

Технический редактор *В. Н. Малькова*

Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 11.11.87 Подп. к печ. 31.12.87 Т—23397 Формат 60×90^{1/16} Бумага типографская
№ 1 Гарнитура литературная Печать высокая 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,76 уч.-изд. л.
Тир. 5 000 Зак. 1520 Цена 5 коп. Изд. № 9811/4

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6